

**Hotărârea nr. 18  
din 30 ianuarie 2018**

*privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții  
și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  
„Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș”*

Consiliul local al orașului Luduș, întrunit în ședință ordinară de lucru,  
Analizând referatul Serviciului „Investiții, Achiziții, Domeniu Public” nr. 16814 din  
30.01.2018,

Ținând cont de prevederile:

- art. 9, alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 42, alin. (1), lit. „b” din legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate “ B.F.C. și F.E.”, „Juridică”, „U.A.T. și P.M.” și „A.D.P.P. și A.P.L.”,

În temeiul prevederilor art. 36 , alin. (2) lit. “b”, alin. (4), lit. “d”, art. 115 alin. (1) , lit. “b” coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**Hotărâște:**

**Art. 1** Se aprobă documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș”, precum și indicatorii tehnico-economi reprezentând valoarea estimativă a investiției – faza D.A.L.I., conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru următoarele componente:


- Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Lăcrămioarei nr. 2
- Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Bradului nr. 8
- Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Independenței nr. 8
- Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Garofitei nr. 3
- Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Garofitei nr. 8
- Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta 1 Decembrie 1918 nr. 17.

**Art. 2** Cu aducerea la îndeplinire se încredințează primarul orașului Luduș, prin Serviciul "Investiții, Achiziții și Domeniul Public" din cadrul Primăriei Luduș.

*Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:*

- Instituției Prefectului - județul Mureș,
- Primarului orașului Luduș,
- Serviciului "I.A.D.P.",
- Biroului "B.F.C.R.U.",
- Spre afișare.

Președinte de ședință,  
Consilier, Székely Zoltán-Levente

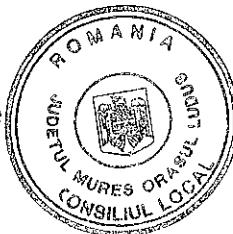

Contrasemnează,  
Secretar,  
jr. Giurgea Eugenia

*Hotărârea nr. 18 din 30 ianuarie 2018 a fost adoptată cu 15 voturi pentru.*

**Descrierea investiției aferente  
Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție  
„Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș”**

**I. DESCRIEREA INVESTIȚIEI**

**Starea actuală**

***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Lăcrămioarei nr. 2***

Clădirea asupra căreia se dorește efectuarea lucrărilor de intervenții este construită în perioada 1961, și, fie dispune de sisteme de izolație necorespunzătoare, fie nu dispune de sisteme de izolație sau alte îmbunătățiri care să ducă la eficientizarea energetică a acestora, situație care se reflectă în valorile ridicate ale cheltuielilor cu întreținerea.

***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Bradului nr. 8***

Clădire asupra căreia se dorește efectuarea lucrărilor de intervenții a fost construită în anul 1978, și, fie dispune de sisteme de izolație necorespunzătoare, fie nu dispune de sisteme de izolație sau alte îmbunătățiri care să ducă la eficientizarea energetică a acestora, situație care se reflectă în valorile ridicate ale cheltuielilor cu întreținerea.

***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Independenței nr. 8***

Clădirea asupra căreia se dorește efectuarea lucrărilor de intervenții este construită în perioada 1983, și, fie dispune de sisteme de izolație necorespunzătoare, fie nu dispune de sisteme de izolație sau alte îmbunătățiri care să ducă la eficientizarea energetică a acestora, situație care se reflectă în valorile ridicate ale cheltuielilor cu întreținerea.

***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Garoafei nr. 3***

Clădirea asupra căreia se dorește efectuarea lucrărilor de intervenții a fost construită în anul 1974, și, fie dispune de sisteme de izolație necorespunzătoare, fie nu dispune de sisteme de izolație sau alte îmbunătățiri care să ducă la eficientizarea energetică a acesteia, situație care se reflectă în valorile ridicate ale cheltuielilor cu întreținerea.

***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Garoafei nr. 8***

Clădirea asupra căreia se dorește efectuarea lucrărilor de intervenții a fost construită în anul 1975, și, fie dispune de sisteme de izolație necorespunzătoare, fie nu dispune de sisteme de izolație sau alte îmbunătățiri care să ducă la eficientizarea energetică a acestora, situație care se reflectă în valorile ridicate ale cheltuielilor cu întreținerea.

***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta 1 Decembrie 1918 nr. 17***

Clădirea asupra căreia se dorește efectuarea lucrărilor de intervenții este construită în anul 1986, și, fie dispune de sisteme de izolație necorespunzătoare, fie nu dispune de sisteme de izolație sau alte îmbunătățiri care să ducă la eficientizarea energetică a acestora, situație care se reflectă în valorile ridicate ale cheltuielilor cu întreținerea.

VIZAT SPRE ÎNCRUMBARE  
SECRETAR *Gy*

### Situată propusă

#### **Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Lăcrămioarei nr. 2**

Lucrări de intervenție pentru consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

- La blocurile cu acoperiș tip șarpantă:
  - schimbare învelitoare din țiglă;
  - schimbarea streașinei;
  - schimbare sistem de colectare ape pluviale (jgheaburi și burlane);
  - refacere trotuare de protecție unde e cazul.

Lucrări de intervenție pentru protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz:

- Se va termoizola clădirea la exterior, prin placare cu vată bazaltică de 10 cm peste care se va aplica o tencuială structurată apoi o tencuială decorativă cu granulația de 1,5 mm;
- Se va termoizola soclul clădirii cu polistiren extrudat de 5 cm la soclu, peste care se va aplica o tencuială structurată, apoi o tencuială decorativă cu granulația de 1,5 mm;
- Pentru a putea îmbunătăți termic clădirea, se va monta, pe acoperiș, polistiren extrudat ignifugat de 15 cm, peste care se va turna un beton de pantă armat, cu plase sudate;
- La blocurile cu șarpantă din lemn se va schimba învelitoarea din țiglă din argila arsă și se va monta folie apoi leaturi și țiglă din argilă arsă;
- Se vor închide toate balcoanele astfel:
  - la exterior cu OSB pe structură metalică zincată peste care se va monta termosistemul;
  - la interior cu plăci din rigips montate pe profile metalice, peretii din rigips se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă.
- Se va înlocui tâmplăria exterioară, pentru a crește eficiența energetică. Ferestrele vor fi din tâmplărie PVC cu 7 camere și geam termopan, prevăzute cu grile de ventilare; ușile de acces vor fi din tâmplărie de PVC cu barieră termică;
- Se vor închide balcoanele cu tâmplărie PVC cu 7 camere și geam termopan, prevăzute cu grile de ventilare; ușile de acces vor fi din tâmplărie de PVC cu barieră termică;
- Se vor reface spaletii interiori afectați de schimbarea tâmplăriei;
- Se vor zugrăvi peretii interiori afectați de schimbarea tâmplăriei;
- Se vor zugrăvi peretii și tavanele din spațiile comune: holuri și case de scară;
- Se va reface sistemul de colectare a apelor meteorice de pe clădire, deversându-se în canalizare pluvială;
- Se vor reface unde este cazul trotuarele de protecție din jurul clădirii, pentru a elibera problema infiltrației apelor meteorice la fundații;
- Se vor desface toate instalațiile de pe fațadele blocurilor pentru montarea termosistemului;
- Se vor remonta toate instalațiile pe fațada termoizolată a blocurilor;
- Se vor înlocui corpurile de iluminat din spațiile comune (casa scării, holuri).

Lucrări de intervenție pentru protejarea/conservarea elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz:

- Nu este cazul.

Demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției:

- Se vor demola toate închiderile balcoanelor.

Lucrări de intervenție pentru introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

- Nu este cazul.

Lucrări de intervenție pentru introducerea de dispozitive antiseismice, pentru reducerea



răspunsului seismic al construcției existente:

- Nu este cazul.

#### ***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Bradului nr. 8***

Lucrări de intervenție pentru consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

- La blocurile cu acoperiș tip terasă:
  - refacere hidroizolație blocuri cu 2 straturi de membrană bituminoasă;
  - desfacerea sistemului de izolație existent;
  - schimbarea sorturilor la atice și balcoane;
  - refacere trotuare de protecție unde e cazul.

Lucrări de intervenție pentru protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz:

- Se va termoizola clădirea la exterior, prin placare cu vată bazaltică de 10 cm peste care se va aplica o tencuială structurată apoi o tencuială decorativă cu granulația de 1,5 mm;
- Se va termoizola soclul clădirii cu polistiren extrudat de 5 cm la soclu peste care se va aplica o tencuială structurată apoi o tencuială decorativă cu granulația de 1,5 mm;
- Pentru a putea îmbunătăți termic clădirea, se va monta, pe acoperiș, polistiren extrudat ignifugat de 15 cm, peste care se va turna un beton de pantă armat, cu plase sudate;
- La blocurile cu acoperiș tip terasă se aplică peste șapa armată un sistem de hidroizolație nouă alcătuit din 2 straturi de membrană bituminoasă unul de 3 kg/mp și unul cu ardezie de 4 kg/mp;
- La blocurile cu șarpantă din lemn se va schimba învelitoarea din țiglă din argilă arsă și se va monta folie apoi leaturi și țigla din argilă arsă;
- Se vor închide toate balcoanele astfel:
  - La exterior cu OSB pe structură metalică zincată peste care se va monta termosistemul;
  - La interior cu plăci din rigips montate pe profile metalice, pereții din rigips se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă.
- Se va înlocui tâmplăria exterioară, pentru a crește eficiența energetică. Ferestrele vor fi din tâmplărie PVC cu 7 camere și geam termopan, prevăzute cu grile de ventilare; ușile de acces vor fi din tâmplărie de Al cu barieră termică;
- Se vor închide balcoanele cu tâmplărie PVC cu 7 camere și geam termopan, prevăzute cu grile de ventilare; ușile de acces vor fi din tâmplărie de PVC cu barieră termică;
- Se vor reface șpaletii interiori afectați de schimbarea tâmplăriei;
- Se vor zugrăvi pereții interiori afectați de schimbarea tâmplăriei;
- Se vor zugrăvi pereții și tavanele din spațiile comune: holuri și case de scară;
- Se va reface sistemul de colectare a apelor meteorice de pe clădire, deversându-se în canalizare pluvială;
- Se vor reface trotuarele de protecție din jurul clădirii, pentru a elibera problema infiltrării apelor meteorice la fundații;
- Se vor desface toate instalațiile de pe fațadele blocurilor pentru montarea termosistemului;
- Se vor remonta toate instalațiile pe fațada termoizolată a blocurilor;
- Se vor înlocui corpurile de iluminat din spațiile comune (casa scării, holuri).


Lucrări de intervenție pentru protejarea/conservarea elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz:

- Nu este cazul.

Demolare parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției:

- Se vor demola toate închiderile balcoanelor.

Lucrări de intervenție pentru introducerea unor elemente structurale/nestructurale

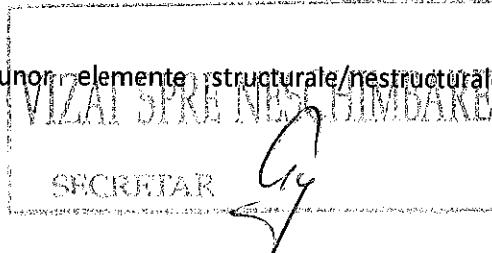

suplimentare:

- Nu este cazul.

Lucrări de intervenție pentru introducerea de dispozitive antiseismice, pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente:

- Nu este cazul.

#### ***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Independenței nr. 8***

Lucrări de intervenție pentru consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

- La blocurile cu acoperiș tip terasă:

- refacere hidroizolație blocuri cu 2 straturi de membrană bituminoasă;
- schimbarea sorturilor la atice și balcoane;
- refacere trotuare de protecție, unde e cazul.

Lucrări de intervenție pentru protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz:

- Se va termoizola clădirea la exterior, prin placare cu vată bazaltică de 10 cm peste care se va aplica o tencuială structurată apoi o tencuială decorativă cu granulația de 1,5 mm;
- Se va termoizola soclul clădirii cu polistiren extrudat de 5 cm la soclu peste care se va aplica o tencuială structurată apoi o tencuială decorativă cu granulația de 1,5 mm;
- Pentru a putea îmbunătăți termic clădirea, se va monta, pe acoperiș, polistiren extrudat ignifugat de 15 cm, peste care se va turna un beton de pantă armat, cu plase sudate;
- La blocurile cu acoperiș tip terasă se aplică peste șapa armată un sistem de hidroizolație nouă alcătuit din 2 straturi de membrană bituminoasă unul de 3 kg/mp și unul cu ardezie de 4 kg/mp;
- Se vor închide toate balcoanele astfel:
  - la exterior cu OSB pe structură metalică zincată peste care se va monta termosistemul;
  - la interior cu plăci din rigips montate pe profile metalice, peretii din rigips se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă.
- Se va înlocui tâmplăria exterioară, pentru a crește eficiența energetică. Ferestrele vor fi din tâmplărie PVC cu 7 camere și geam termopan, prevăzute cu grile de ventilare; ușile de acces vor fi din tâmplărie de PVC cu barieră termică;
- Se vor închide balcoanele cu tâmplărie PVC cu 7 camere și geam termopan, prevăzute cu grile de ventilare; ușile de acces vor fi din tâmplărie de PVC cu barieră termică;
- Se vor refațe spaleții interiori afectați de schimbarea tâmplăriei;
- Se vor zugrăvi pereții interiori afectați de schimbarea tâmplăriei;
- Se vor zugrăvi pereții și tavanele din spațiile comune: holuri și case de scără;
- Se va refațe sistemul de colectare a apelor meteorice de pe clădire, deversându-se în canalizare pluvială;
- Se vor refațe trotuarele de protecție din jurul clădirii, pentru a elimina problema infiltrării apelor meteorice la fundații;
- Se vor desface toate instalațiile de pe fațadele blocurilor pentru montarea termosistemului;
- Se vor remonta toate instalațiile pe fațada termoizolată a blocurilor;
- Se vor înlocui corpurile de iluminat din spațiile comune (casa scării, holuri).

Lucrări de intervenție pentru protejarea/conservarea elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz:

- Nu este cazul.

Demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției:

- Se vor demola toate închiderile balcoanelor.

VIZAT SPRE NEGOCIMBARE  
Gy  
SECRETAR

Lucrări de intervenție pentru introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

- Nu este cazul.

Lucrări de intervenție pentru introducerea de dispozitive antiseismice, pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente:

- Nu este cazul.

### ***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Garofitei nr. 3***

Lucrări de intervenție pentru consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

- La blocurile cu acoperiș tip terasă:

- refacere hidroizolație blocuri cu 2 straturi de membrană bituminoasă;
- schimbarea sorturilor la atice și balcoane;
- refacere trotuare de protecție, unde e cazul.

Lucrări de intervenție pentru protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz:


- Se va termoizola clădirea la exterior, prin placare cu vată bazaltică de 10 cm peste care se va aplica o tencuială structurată apoi o tencuială decorativă cu granulația de 1,5 mm;
- Se va termoizola soclul clădirii cu polistiren extrudat de 5 cm la soclu peste care se va aplica o tencuială structurată apoi o tencuială decorativă cu granulația de 1,5 mm;
- Pentru a putea îmbunătăți termic clădirea, se va monta, pe acoperiș, polistiren extrudat ignifugat de 15 cm, peste care se va turna un beton de pantă armat, cu plase sudate;
- La blocurile cu acoperiș tip terasă se aplică peste șapa armată un sistem de hidroizolație nouă alcătuit din 2 straturi de membrană bituminoasă unul de 3 kg/mp și unul cu ardezie de 4 kg/mp;
- Se vor închide toate balcoanele astfel:
  - la exterior cu OSB pe structură metalică zincată peste care se va monta termosistemul;
  - la interior cu plăci din rigips montate pe profile metalice, pereții din rigips se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă.
- Se va înlocui tâmplăria exterioară, pentru a crește eficiența energetică. Ferestrele vor fi din tâmplărie PVC cu 7 camere și geam termopan, prevăzute cu grile de ventilare; ușile de acces vor fi din tâmplărie de Al cu barieră termică;
- Se vor închide balcoanele cu tâmplărie PVC cu 7 camere și geam termopan, prevăzute cu grile de ventilare; ușile de acces vor fi din tâmplărie de PVC cu barieră termică;
- Se vor refațe spaleții interiori afectați de schimbarea tâmplăriei
- Se vor zugrăvi pereții interiori afectați de schimbarea tâmplăriei
- Se vor zugrăvi pereții și tavanele din spațiile comune: holuri și case de scară;
- Se va refa sistemul de colectare a apelor meteorice de pe clădire, deversându-se în canalizare pluvială;
- Se vor refa trotuarele de protecție din jurul clădirii, pentru a elimina problema infiltrării apelor meteorice la fundații;
- Se vor desface toate instalațiile de pe fațadele blocurilor pentru montarea termosistemului
- Se vor remonta toate instalațiile pe fațada termoizolată a blocurilor;
- Se vor înlocui corpurile de iluminat din spațiile comune (casa scării, holuri).

Lucrări de intervenție pentru protejarea/conservarea elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz:

- Nu este cazul.

Demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției:

- Se vor demola toate închiderile balcoanelor.

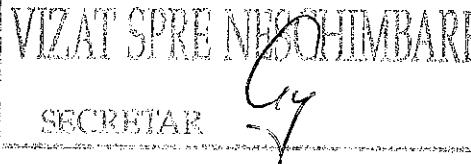

Lucrări de intervenție pentru introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

- Nu este cazul.

Lucrări de intervenție pentru introducerea de dispozitive antiseismice, pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente:

- Nu este cazul.

#### **Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Garofitei nr. 8**

Lucrări de intervenție pentru consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

- La blocurile cu acoperiș tip terasă:

- refacere hidroizolație blocuri cu 2 straturi de membrană bituminoasă;
- schimbarea sorturilor la atice și balcoane;
- refacere trotuare de protecție, unde e cazul.


Lucrări de intervenție pentru protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz:

- Se va termoizola clădirea la exterior, prin placare cu vată bazaltică de 10 cm peste care se va aplica o tencuială structurată apoi o tencuială decorativă cu granulația de 1,5 mm;
- Se va termoizola soclul clădirii cu polistiren extrudat de 5 cm la soclu peste care se va aplica o tencuială structurată apoi o tencuială decorativă cu granulația de 1,5 mm;
- Planșeul peste subsol se va izola cu polistiren expandat de 10 cm;
- Pentru a putea îmbunătăți termic clădirea, se va monta, pe acoperiș, polistiren extrudat ignifugat de 15 cm, peste care se va turna un beton de pantă armat, cu plase sudate;
- La blocurile cu acoperiș tip terasă se aplică peste șapa armată un sistem de hidroizolație nouă alcătuit din 2 straturi de membrană bituminoasa unul de 3 kg/mp și unul cu ardezie de 4 kg/mp
- Se vor închide toate balcoanele astfel:
  - la exterior cu OSB pe structura metalică zincată peste care se va monta termosistemul;
  - la interior cu plăci din rigips montate pe profile metalice, peretii din rigips se vor zugrăvi cu vopsea lavabilă.
- Se va înlocui tâmplăria exterioară, pentru a crește eficiența energetică. Ferestrele vor fi din tâmplărie PVC cu 7 camere și geam termopan, prevăzute cu grile de ventilare; ușile de acces vor fi din tâmplărie de PVC cu barieră termică;
- Se vor închide balcoanele cu tâmplărie PVC cu 7 camere și geam termopan, prevăzute cu grile de ventilare; ușile de acces vor fi din tâmplărie de PVC cu barieră termică;
- Se vor reface șpaletii interiori afectați de schimbarea tâmplăriei;
- Se vor zugrăvi peretii interiori afectați de schimbarea tâmplăriei;
- Se vor zugrăvi peretii și tavanele din spații comune: holuri și case de scară;
- Se va reface sistemul de colectare a apelor meteorice de pe clădire, deversându-se în canalizare pluvială;
- Se vor reface trotuarele de protecție din jurul clădirii, pentru a elimina problema infiltrării apelor meteorice la fundații;
- Se vor desface toate instalațiile de pe fațadele blocurilor pentru montarea termosistemului;
- Se vor remonta toate instalațiile pe fațada termoizolată a blocurilor;
- Se vor înlocui corpurile de iluminat din spații comune (casa scării, holuri).

Lucrări de intervenție pentru protejarea/conservarea elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz:

- Nu este cazul.

Demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției:

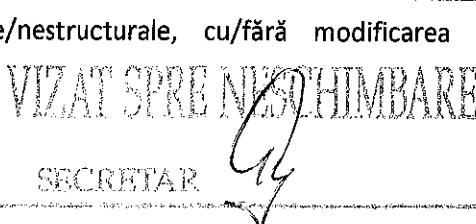

- Se vor demola toate închiderile balcoanelor.

Lucrări de intervenție pentru introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

- Nu este cazul.

Lucrări de intervenție pentru introducerea de dispozitive antiseismice, pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente:

- Nu este cazul.

***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta 1 Decembrie 1918 nr. 17***

Lucrări de intervenție pentru consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

- La blocurile cu acoperiș tip sarpantă;
  - schimbare învelitoare din țiglă;
  - schimbarea streașinei;
  - desfacerea sistemului de izolație existent;
  - schimbare sistem de colectare ape pluviale (jgheaburi și burlane);
  - refacere trotuare de protecție, unde e cazul.

Lucrări de intervenție pentru protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz:

- Se va termoizola clădirea la exterior, prin placare cu vată bazaltică de 10 cm peste care se va aplica o tencuială structurată apoi o tencuială decorativă cu granulația de 1,5 mm;
- Pentru a putea îmbunătăți termic clădirea, se va monta, pe acoperiș, polistiren extrudat ignifugat de 15 cm, peste care se va turna un beton de pantă armat, cu plase sudate;
- La blocurile cu sarpantă din lemn se va schimba învelitoarea din țiglă din argilă arsă și se va monta folie apoi leături și țiglă din argilă arsă;
- Se vor închide toate balcoanele astfel:
  - la exterior cu OSB pe structură metalică zincată peste care se va monta termosistemul;
  - la interior cu plăci din rigips montate pe profile metalice, pereții din rigips se vor zugravi cu vopsea lavabilă.
- Se va înlocui tâmplăria exterioară, pentru a crește eficiența energetică. Ferestrele vor fi din tâmplărie PVC cu 7 camere și geam termopan, prevăzute cu grile de ventilare; ușile de acces vor fi din tâmplărie de PVC cu barieră termică;
- Se vor închide balcoanele cu tâmplărie PVC cu 7 camere și geam termopan, prevăzute cu grile de ventilare; ușile de acces vor fi din tâmplărie de PVC cu barieră termică;
- Se vor reface învelitorile la balcoane cu profile metalice, învelitoare țiglă metalică și termoizolație cu vată minerală de 10 cm grosime;
- Se vor reface spaleții interiori afectați de schimbarea tâmplăriei;
- Se vor zugrăvi pereții interiori afectați de schimbarea tâmplăriei;
- Se vor zugrăvi pereții și tavanele din spațiile comune: holuri și case de scară;
- Se va reface sistemul de colectare a apelor meteorice de pe clădire, deversându-se în canalizare pluvială;
- Se vor reface trotuarele de protecție din jurul clădirii, pentru a elibera problema infiltrării apelor meteorice la fundații;
- Se vor desface toate instalațiile de pe fațadele blocurilor pentru montarea termosistemului;
- Se vor remonta toate instalațiile pe fațada termoizolată a blocurilor;
- Se vor înlocui corpurile de iluminat din spațiile comune (casa scării, holuri).

Lucrări de intervenție pentru protejarea/conservarea elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz:

- Nu este cazul.

VIZAT SPRE NEGOCIMBARE

SECRETAR

Demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției:

- Se vor demola toate închiderile balcoanelor.

Lucrări de intervenție pentru introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

- Nu este cazul.

Lucrări de intervenție pentru introducerea de dispozitive antiseismice, pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente:

- Nu este cazul.

## II. DEVIZUL INVESTIȚIEI

**Proiectant: S.C. HURAL SERVICE S.R.L.**

**DEVIZ GENERAL  
al obiectivului de investiții**

**Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumirea capitoletelor și subcapitoletelor de cheltuieli</b>	<b>Valoare* (fără T.V.A.)</b>	<b>T.V.A.</b>	<b>Valoare cu T.V.A.</b>
		<b>lei</b>	<b>lei</b>	<b>lei</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>CAPITOLUL 1</b>				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.1.1. Studii de teren	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	Expertizare tehnică	15.000,00	0,00	15.000,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	12.000,00	0,00	12.000,00
3.5	Proiectare	99.800,00	949,98	100.749,98
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	37.000,00	0,00	37.000,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	22.800,00	0,00	22.800,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor	5.000,00	949,98	5.949,98

	de execuție			
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	35.000,00	0,00	35.000,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.7	Consultanță	152.000,00	28.880,00	180.880,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	122.000,00	23.180,00	145.180,00
	3.7.2. Auditul finanțiar	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.8	Asistență tehnică	48.281,94	9.173,58	57.455,52
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	16.093,98	3.057,86	19.151,84
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	8.046,99	1.528,93	9.575,92
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	8.046,99	1.528,93	9.575,92
	3.8.2. Dirigentie de șantier	32.187,96	6.115,72	38.303,68
<b>Total capitol 3</b>		<b>350.081,94</b>	<b>40.903,56</b>	<b>390.985,50</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	3.186.927,84	605.516,29	3.792.444,13
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 4</b>		<b>3.186.927,84</b>	<b>605.516,29</b>	<b>3.792.444,13</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	63.738,56	12.110,32	75.848,88
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	31.869,28	6.055,16	37.924,44
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	31.869,28	6.055,16	37.924,44
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	59.406,77	0,00	59.406,77
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	16.093,99	0,00	16.093,99
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3.218,79	0,00	3.218,79
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	16.093,99	0,00	16.093,99
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	24.000,00	0,00	24.000,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	333.500,98	63.365,18	396.866,16
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	19.800,00	3.762,00	23.562,00
<b>Total capitol 5</b>		<b>476.446,31</b>	<b>79.237,50</b>	<b>555.683,81</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitol 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4.013.456,09</b>	<b>725.657,35</b>	<b>4.739.113,44</b>
din care:				
C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		3.218.797,12	611.571,45	3.830.368,57

\* În prețuri la data de decembrie 2017; 1 euro = 4,6440 lei (curs Infoeuro)

Data:

Decembrie 2017

Întocmit,  
ing. Moldovan  
Vasile

Beneficiar/Investitor,  
Orașul Luduș

VIZAT SPRE NOSCIMBARE

SECRETAR

**III. SUPRAFEȚE*****Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Lăcrămioarei nr. 2***

- suprafață utilă totală: 729
- suprafață construită: 336,23
- suprafață construită desfășurată: 1.039,75

***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Bradului nr. 8***

- suprafață utilă totală: 604,00 m<sup>2</sup>
- suprafață construită: 176,79 m<sup>2</sup>
- suprafață construită desfășurată: 1.118,65 m<sup>2</sup>

***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Independenței nr. 8***

- suprafață utilă totală: 2.350,00 m<sup>2</sup>
- suprafață construită: 652,00 m<sup>2</sup>
- suprafață construită desfășurată: 4.009,27 m<sup>2</sup>

***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Garofiței nr. 3***

- suprafață utilă totală: 786,00 m<sup>2</sup>
- suprafață construită: 236,00 m<sup>2</sup>
- suprafață construită desfășurată: 1.164,84 m<sup>2</sup>

***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Garofiței nr. 8***

- suprafață utilă totală: 976,00 m<sup>2</sup>
- suprafață construită: 292,90 m<sup>2</sup>
- suprafață construită desfășurată: 1.722,12 m<sup>2</sup>

***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta 1 Decembrie 1918 nr. 17***

- suprafață utilă totală: 2.565,00 m<sup>2</sup>
- suprafață construită: 1.232,00 m<sup>2</sup>
- suprafață construită desfășurată: 5.802,00 m<sup>2</sup>

**IV. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu T.V.A. și, respectiv, fără T.V.A., din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Centralizator***

Denumire	Valoare fără T.V.A.	T.V.A.	Valoare inclusiv T.V.A.
	(LEI)	(LEI)	(LEI)
Total general investiție	4.013.456,09	725.657,35	4.739.113,44
Din care C+M	3.218.797,12	611.571,45	3.830.368,57

VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
SECRETAR



**Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Lăcrămioarei nr. 2**

Denumire	Valoare fără T.V.A.	T.V.A.	Valoare inclusiv T.V.A.
	(LEI)	(LEI)	(LEI)
Total general investiție	411.018,21	71.997,00	483.015,21
Din care C+M	325.221,74	61.792,12	387.013,86

**Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Bradului nr. 8**

Denumire	Valoare fără T.V.A.	T.V.A.	Valoare inclusiv T.V.A.
	(LEI)	(LEI)	(LEI)
Total general investiție	337.896,81	60.555,85	398.452,66
Din care C+M	266.118,92	50.562,60	316.681,52

**Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Independenței nr. 8**

Denumire	Valoare fără T.V.A.	T.V.A.	Valoare inclusiv T.V.A.
	(LEI)	(LEI)	(LEI)
Total general investiție	1.047.382,48	189.489,49	1.236.871,97
Din care C+M	845.973,41	160.734,94	1.006.708,35

**Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Garofitei nr. 3**

Denumire	Valoare fără T.V.A.	T.V.A.	Valoare inclusiv T.V.A.
	(LEI)	(LEI)	(LEI)
Total general investiție	392.205,15	70.781,53	462.986,68
Din care C+M	310.564,42	59.007,24	369.571,66

**Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Garofitei nr. 8**

Denumire	Valoare fără T.V.A.	T.V.A.	Valoare inclusiv T.V.A.
	(LEI)	(LEI)	(LEI)
Total general investiție	451.747,01	81.992,53	533.739,54
Din care C+M	359.351,21	68.276,74	427.627,95

**Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta 1 Decembrie 1918 nr. 17**

Denumire	Valoare fără T.V.A.	T.V.A.	Valoare inclusiv T.V.A.
	(LEI)	(LEI)	(LEI)
Total general investiție	1.373.206,43	250.840,95	1.624.047,38
Din care C+M	1.111.567,42	211.197,81	1.322.765,23

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:

**Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Lăcrămioarei nr. 2**

7 luni pentru execuția lucrărilor

**Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Bradului nr. 8**

7 luni pentru execuția lucrărilor

**Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Independenței nr. 8**

7 luni pentru execuția lucrărilor

VIZAT SPRE NEGOCIMBARE  
SECRETAR

***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Garofitei nr. 3***

7 luni pentru execuția lucrărilor

***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta Garofitei nr. 8***

7 luni pentru execuția lucrărilor

***Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș – Componenta 1 Decembrie 1918 nr. 17***

7 luni pentru execuția lucrărilor

Întocmit,

S.C. HURAL SERVICE S.R.L.

